



INFORMAÇÃO DE SERVIÇO



Rolamentos tensores 531 0252 30 e 531 0525 30

Risco de confusão

Fabricantes: Seat, Škoda, VW

Modelos:

Seat: Arosa, Cordoba, Ibiza II, Ibiza III, Ibiza IV, Inca

Škoda: Felícia I, Felícia II, Octavia

VW: Bora, Caddy II, Fox, Golf III, Lupo, Polo, Vento

Motores: 1.0, 1.0i, 1.3, 1.4, 1.4i, 1.6, 1.6i, 1.9 TDI

Ref^a: 531 0252 30
531 0525 30

Consulte a aplicação atual nos catálogos.

Os rolamentos tensores 531 0252 30 e 531 0525 30 podem ser facilmente confundidos.

Não só se assemelham nos números de referência, como quase não se diferenciam visualmente.

Apenas se diferenciam no indicador e na disposição (Fig. 1) de ambos os rolamentos tensores.

Também é possível distingui-los pelo número impresso na parte posterior (Fig. 2):

Número de referência	Número impresso
531 0252 30	979272
531 0525 30	979548

Antes da montagem, deve-se prestar atenção ao número da peça correto. Devido à semelhança dos números, existe um maior risco de confusão.

Embora visualmente exista alguma semelhança, na realidade são muito diferentes no aspeto técnico. O rolamento tensor 531 0252 30 tem mais elasticidade e uma área de trabalho superior à do rolamento tensor 531 0525 30.



Fig 1: à esquerda, rolamento tensor 531 0252 30; à direita, rolamento tensor 531 0525 30

Caso houver uma troca dos rolamentos tensores, é possível que se verifique uma oscilação e um salto da correia dentada. Consequentemente, podem surgir avarias no motor.



Fig 2: à esquerda, rolamento tensor 531 0252 30; à direita, rolamento tensor 531 0525 30

Observar as indicações do fabricante do veículo.

Schaeffler Iberia S.L.U.
Ctra. Burgos – NI, Km. 31,100
Polígono Industrial Sur
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, Espanha
Teléfono: +34 91 658 66 86
Fax: +34 91 658 66 81
www.schaeffler-aftermarket.pt



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET