

Indicação de montagem do volante bi-massa 415 0100 10

Fabricante:	Nissan
Modelo:	Primera (P12) hasta 06/2004, Primera Hatchback (P12) hasta 06/2004, Primera Traveller (WP12) hasta 06/2004, X-Trail (T30) hasta 09/2003
Motor:	2,2 DI
Código motor:	YD22DDT YD22ETI
Ref. LuK:	415 0100 10
Ref. originales:	12310-8H800 12310-8H801

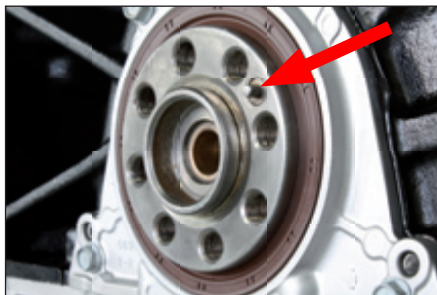


Fig. 1: Pino de ajuste na cambota



Fig. 2: Orifício de ajuste no volante bi-massa do lado da cambota

O volante bi-massa pode ser montado em várias posições apesar de só uma estar correcta.

Durante a montagem, assegurar-se de que o pino de ajuste da cambota entra no orifício de ajuste situado no volante bi-massa e previsto para este efeito. O orifício de ajuste situado no volante bi-massa está assinalado por uma marca triangular no lado da caixa de velocidades do volante bi-massa.



Fig. 3: Marcação do orifício de ajuste através de uma marca triangular no lado da caixa de velocidades do volante bi-massa

Encontrará as peças de substituição correspondentes no nosso catálogo on-line em www.Schaeffler-Aftermarket.es ou em www.RepXpert.com.

Situação em 02.2009
LuK 0015

Salvo alterações técnicas
© 2009 Schaeffler Automotive Aftermarket oHG

Para mais informações:

Schaeffler Iberia, S.L.
Lanzarote 13, Polígono Industrial Norte
E-28703 S.S. de los Reyes Madrid, España
Teléfono: 902 111 115 · Fax: 91 654 27 61
www.Schaeffler-Aftermarket.es

